


Zusätzliche Kamera in VTH zeigt schwarzes Bild

Zeigt die zusätzlich eingebundene Kamera auf einem VTO nur ein schwarzes Bild, ist vermutlich die Codierung des Substreams auf der Kamera H.265.

Die Codierung des Substreams unter **Einstellungen > Kamera > Video** auf H.264 umstellen.

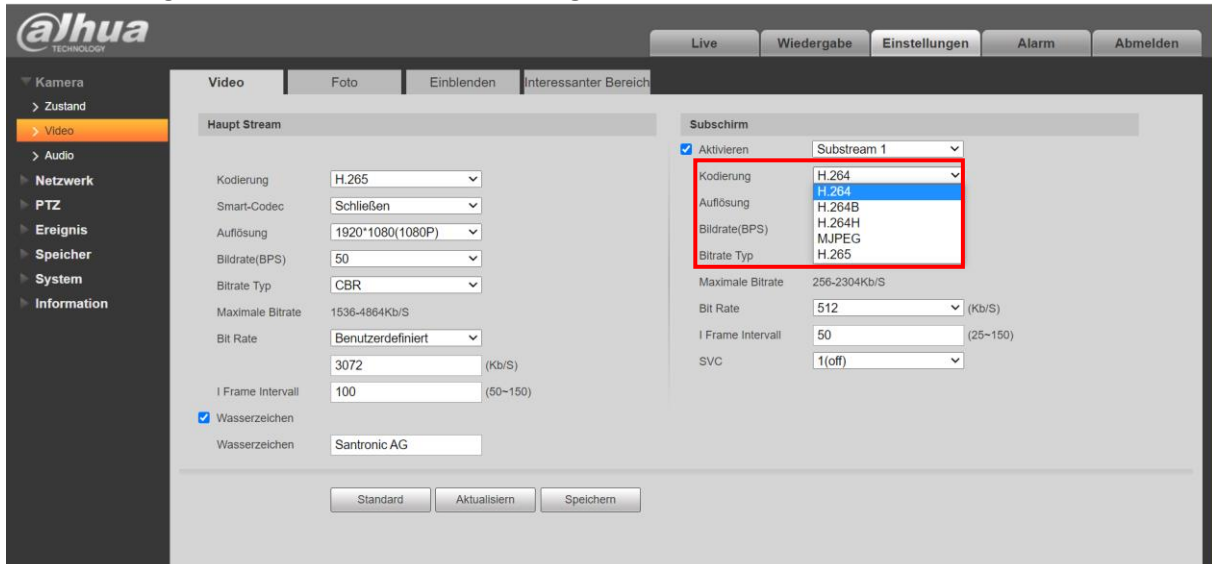

The screenshot shows the Dahua web interface for camera settings. The 'Einstellungen' (Settings) tab is active, and the 'Video' sub-tab is selected. The 'Subschirm' (Substream) section is highlighted with a red box, showing the following configuration:

- Aktivieren
- Substream 1
- Kodierung: H.264 (highlighted in blue)
- Auflösung: H.264B
- Bildrate(BPS): H.264H
- Bitrate Typ: MJPEG
- H.265

The 'Haupt Stream' (Main Stream) section shows the following configuration:

- Kodierung: H.265
- Smart-Codec: Schließen
- Auflösung: 1920*1080(1080P)
- Bildrate(BPS): 50
- Bitrate Typ: CBR
- Maximale Bitrate: 1536-4864Kb/S
- Bit Rate: Benutzerdefiniert
- 3072 (Kb/S)
- I Frame Intervall: 100 (50-150)
- Wasserzeichen
- Wasserzeichen: Santronic AG

Buttons at the bottom include 'Standard', 'Aktualisieren', and 'Speichern'.